

多功 能转速表

AT-137PC

当您购买这部多功能转速表时，标志着您在精密测量领域里向前迈进一步。该表系一部以计算机为核心的测试工具，如果操作技术得当，其坚固性可容多年使用。在使用之前，请详阅此说明书并妥善保管在容易取阅的地方。

3. 面板说明

3.1 主机面板说明



- | | |
|-----------|------------|
| 3-1 反射标记 | 3-5 显示器 |
| 3-2 光路 | 3-6 监视灯 |
| 3-3 激光传感器 | 3-7 加/功能键 |
| 3-4 电源键 | 3-8 电源/测量键 |

1. 产品描述


- * 符合JJG105-2000转速表检定规程。
- * 最齐全的转速测量功能。
- * 一表多用，一台仪表既可用作光电型转速表，进行非接触式转速相关参数测量（测量转速 RPM，周期ms，频率Hz）。又可用作接触型转速表，进行接触式转速相关参数测量（测量转速RPM，周期ms，频率Hz）。还可以进行接触点相关参数的测量（测量线速度 m/min、ft/min，运动路程m，自定义周长运动路程m）。
- * 也可测量脉冲信号个数。
- * 数字显示，无视差。
- * 测量范围宽，分辨率高。
- * 自动记忆测量期间的最大值、最小值及最后一个测量值。
- * 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的先进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便。
- * 采用USB数据线输出与电脑进行数据连接。
- * 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。

2 . 技术参数

- 显示器：液晶显示屏
测试范围：光电:2.5~99,999转/分 (RPM)
接触:0.5~19,999转/分 (RPM)
线速度: 0.05~1999.9米/分(m/min)
0.2~6,560英尺/分钟(ft/min)
频率: 0.04~1666.65Hz
分辨率: 转速:0.1转/分 (0.5~999.9转/分)
1转/分 (1000转/分以上)
线速度:0.01米/分 (0.05~99.9米/分)
1米/分 (100米/分以上)
或0.1英尺 (0.1~999.9英尺/分)
1英尺 (1000英尺/分以上)
测量精度: ± (0.05% n+1d)
采样时间: 1.0秒 (60转/分以下)
量程选择: 自动切换
记忆功能: 自动记忆测量期间的最大值、最小值和最后一个测量值
时基: 石英晶体
有效距离: 50~250mm (典型值) 最大为600 mm 取决于发光管亮度

- 电 源: 4X1.5V AAA 7号电池。
电源消耗: 约80 mA (测量期间)
操作温度: 0~50°C (32~122°F)
尺 寸: 主机: 140x70x31mm
5.5x2.8x1.2inch
分体传感器: Φ45x195mm
Φ1.8x7.7inch
重 量: 245g (不包括电池) 8.64oz
标准配件: 主机
 传感器
 便携盒
 说明书
 反射带
 锥形适配器
 漏斗形适配器
 线速度轮
可选附件: USB数据线和软件
 蓝牙适配器和软件

1

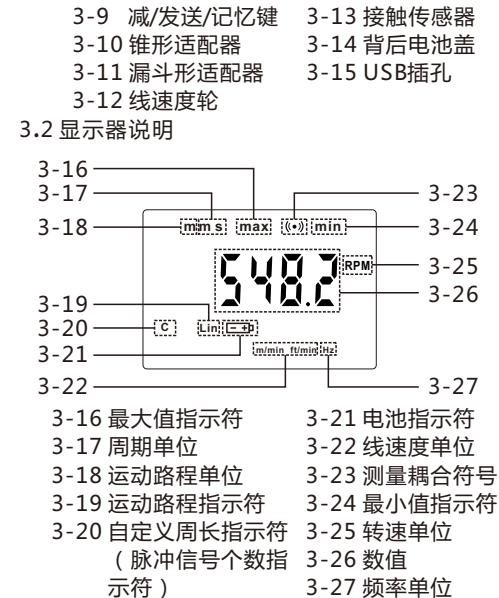

4 . 测量程序

本转速表具有两种测量模式，光电测量模式和接触测量模式。光电测量模式可测量的参数包

2

括，转速、周期、频率；接触测量模式可测量的参数，既包括转速、周期、频率，又包括线速度、运动路程、自定义周长运动路程。

根据用户的需求选择相应的测量参数。

4.1 光电模式测量程序

- 4.1.1 向待测物体贴上反光标记。
- 4.1.2 不安装接触传感器，按电源键 (3-4) 或电源/测量键 (3-8) 开机，仪器处于光电测量模式。
- 4.1.3 按加/功能键 (3-7) 选择所需的测量参数，每按一次加/功能键 (3-7)，测量参数转换一次，显示器上会调出不同的参数单位或指示符。

A. 当调出转速单位 (3-24)，可进行转速的测量。

a. 按电源/测量键 (3-8)，激光传感器发射出激光。将激光光束对准待测物体，当反光纸通过激光光束时，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。

b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。

c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键

3

- (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。
B. 当调出周期单位 (3-16)，可进行周期的测量。

a. 按电源/测量键 (3-8)，激光传感器发射出激光。将激光光束对准待测物体，当反光纸通过激光光束时，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。

b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。

c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。

C. 当调出频率单位 (3-26)，可进行频率的测量。

a. 按电源/测量键 (3-8)，激光传感器发射出激光。将激光光束对准待测物体，当反光纸通过激光光束时，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。

b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。

c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。

4.2 接触模式测量转速、周期、频率

- 4.2.1 在接触传感器 (3-13) 上装上锥形适配器 (3-10) 或漏斗形适配器 (3-11)。
- 4.2.2 把接触传感器 (3-13) 接在主机上，按电源键 (3-4) 或电源/测量键 (3-8) 开机。仪器处于接触测量模式。
- 4.2.3 按加/功能键 (3-7) 选择所需的测量参数，每按一次加/功能键 (3-7)，测量参数转换一次，显示器上会调出不同的参数单位或指示符。
 - A. 当调出转速单位 (3-24)，可进行转速的测量。
 - a. 按电源/测量键 (3-8)，并将适配器顶在待测旋转体的中心，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。
 - b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
 - c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。
 - B. 当调出周期单位 (3-16)，可进行周期的测量。

7

- 4.3.3.1 在接触传感器 (3-13) 上装上不同周长的线速度轮。
- 4.3.3.2 把接触传感器 (3-13) 接在主机上，按电源键 (3-4) 或电源/测量键 (3-8) 开机。仪器处于接触测量模式。
- 4.3.3.3 根据所安装的线速度轮周长，设定自定义周长。自定义周长的设定方法详见5. 自定义周长的设定。
- 4.3.3.4 按加/功能键 (3-7) 选择所需的测量参数，每按一次加/功能键 (3-7)，测量参数转换一次，显示器上会调出不同的参数单位或指示符。当调出运动路程单位 (3-17)、运动路程指示符 (3-18) 和自定义周长指示符 (3-19) 时，可进行自定义运动路程的测量。
- 4.3.3.5 按电源/测量键 (3-8)，并将线速度轮附在待测物体上，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。
- 4.3.3.6 屏幕上的数值即自定义运动路程。

4.4 测量脉冲信号个数

脉冲信号个数，即光电测量时反光纸经过激光光束的次数，或接触测量时接触传感器转

- a. 按电源/测量键 (3-8)，并将适配器顶在待测旋转体的中心，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。
- b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
- c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。
- c. 当调出频率单位 (3-16)，可进行频率的测量。
 - a. 按电源/测量键 (3-8)，并将适配器顶在待测旋转体的中心，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。
 - b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
 - c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。

4.3 接触模式测量接触点相关参数

4.3.1 接触点相关参数的定义

接触点相关参数，包括线速度、运动路程、自定义周长运动路程，其定义如下：

8

动的次数。不论在光电测量模式，还是在接触测量模式都可以测量脉冲信号个数。

- 4.4.1 按电源键 (3-4) 或电源/测量键 (3-8) 开机。
- 4.4.2 按加/功能键 (3-7) 选择所需的测量参数，每按一次加/功能键 (3-7)，测量参数转换一次，显示器上会调出不同的参数单位或指示符。当调出脉冲信号个数指示符、(3-19) 时，可进行脉冲信号个数的测量。
- 4.4.3 按电源/测量键 (3-8)，若在光电测量模式，将激光对准待测物体，使激光通过反光纸；若在接触测量模式，将适配器顶在旋转体中心或将线速度轮附在待测物体上。监视灯 (3-6) 亮，屏幕上显示脉冲信号个数。

5. 自定义周长的设定

- 5.1 按电源/测量键 (3-8) 不放，直到屏幕出现LEN字样松开 (大概6秒钟)，可进行线速度轮自定义周长的设定。
- 5.2 按加/功能键 (3-7) 或减/发送/记忆键 (3-9) 调整自定义周长。
- 5.3 按电源/测量键 (3-8) 储存并退出。

12

A. 线速度：

线速度轮与待测物体接触点的线速度。

B. 运动路程：

线速度轮与待测物体接触点的运动路程。由线速度轮周长 C_0 乘以转动圈数 n 所得，计算公式如下：

$$s = C_0 n$$

C. 自定义周长运动路程：

当选用周长不同的线速度轮时，可以自由定义线速度轮的周长 C ，来测量运动路程。线速度轮周长的设定详见6. 自定义周长的设定。此时运动路程由自定义线速度轮周长 C 乘以转动圈数 n 所得，计算公式如下：

$$s = C n$$


4.3.2 接触模式测量线速度、运动路程

- 4.3.2.1 在接触传感器 (3-13) 上装上标配的线速度轮 (3-12)。
- 4.3.2.2 把接触传感器 (3-13) 接在主机上，按电源键 (3-4) 或电源/测量键 (3-8) 开机。仪器处于接触测量模式。
- 4.3.2.3 按加/功能键 (3-7) 选择所需的测量参

9

6. 叶轮数的设定

- 6.1 当用光电模式测量风扇叶轮转速时，可以进行叶轮数的设定。按电源/测量键 (3-8) 不放，直到屏幕出现NO字样松开 (大概9秒钟)，可进行叶轮数的设定。
- 6.2 按加/功能键 (3-7) 或减/发送/记忆键 (3-9) 调整叶轮数。叶轮数可设定为1~9中任意整数。
- 6.3 按电源/测量键 (3-8) 储存并退出。
- 6.4 当设定叶轮数大于1时，测量过程中的激光传感器不再发出激光。进行测量时，要求外部有光源。使光源通过叶轮，照射在激光传感器 (3-3) 上 (如下图所示)，按电源/测量键 (3-8)，当叶轮经过光路，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 亮，仪器开始测量。

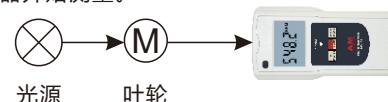

光源 叶轮

- 6.5 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。
- 6.6 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。

13

数，每按一次加/功能键 (3-7)，测量参数转换一次，显示器上会调出不同的参数单位或指示符。

A. 当调出线速度单位 (3-21)，可进行线速度的测量。

a. 按电源/测量键 (3-8)，并将线速度轮附在待测物体上，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。

b. 测量期间的最大值、最小值和最后一个显示值自动记忆在仪表中。

c. 测量完毕后，可以按减/发送/记忆键 (3-9) 查看，详见7. 记忆功能说明。

B. 当调出运动路程单位 (3-17) 和运动路程指示符 (3-18) 时，可进行运动路程的测量。

按电源/测量键 (3-8)，并将线速度轮附在待测物体上，监视灯 (3-6) 亮，测量耦合符号 (3-22) 出现在屏幕上，仪器开始测量。屏幕上的数值即运动路程。

4.3.3 接触模式测量自定义运动路程

10

7. 记忆功能说明

测量期间的最大、最小值及最后一个测量值，都自动存储在仪表中。测量结束后，只要按一下减/发送/记忆键 (3-9)，显示器上先显示最大值指示符 (3-15) 和测量期间最大值，再显示最小值指示符 (3-23) 和最小值，最后显示测量，三个值循环显示。

8. 更换电池

- 8.1 当电池电压过低时，显示器右边将出现电池符号，需要更换电池。
- 8.2 打开电池盖，取出电池。
- 8.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。
- 8.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

9. 电脑连接

- 9.1 依照电池盒上标签所示，利用可选的“USB数据线输出”或“蓝牙Bluetooth数据输出”，可与PC计算机通讯，实现数据的采集、处理、分析和打印等功能。
- 9.2 把USB连接线插入仪器相应孔中
- 9.3 用USB联机线与仪器连接好
- 9.4 在操作平台上打开软件，在系统设置里选择COM口
- 9.5 点击数据收集按钮，然后点击开始/继续按钮。

14